



Beskrivelse og arbejdsanvisning af Granudan **FLEX-Z 1.0, 3.0, 4.0, 6.0**

FLEX-Z 1.0	Minimum Slip	Forhindre pre-release og god vedhæftning af tape.
FLEX-Z 3.0	Medium Slip	Standard valg for store forme og flade områder.
FLEX-Z 4.0	Medium/Højt Slip	"Arbejdshest" – Ved tvivl, så start hér.
FLEX-Z 6.0	Extra Højt Slip	Til bug ved svære afformninger eller på kanter.

Flex-Z System til polyester produktioner:

Flex-Z er et unikt fleksibelt slipsystem, der giver mulighed for at styre og kontrollere afformningsprocessen på en måde, som ikke hidtil har været muligt. Brug **Flex-Z** skalaen.

De korte hærdetider mellem påføringerne giver ligeledes en hurtigere og nem formklargøring. Afhængig af form påføres hele formen en "basis"-coat (f.eks. **Flex-Z 3.0** eller **Flex-Z 4.0**) hvorefter justering af slipeffekt finder sted ovenpå dette lag.

Flex-Z produkterne er ligeledes en glimrende afrenser (Cleaner) og kan derfor anvendes til fjernelse af skidt, kit, profiler og støvpartikler i formen efter afformning.

Arbejdsanvisning:

1. Sørg for at overfladen er 100% renliggjort. Brug WATERCLEAN og/eller GR-08 for afrensning. Påfør herefter 2 lag SEALER GP (følg arbejdsanvisning)
2. **Flex-Z** kan påføres manuelt med en ren blød fnug- og trævlefri bomuldsklud eller med sprøjtepistol. Påfør et tyndt lag **Flex-Z** på et mindre område på formen. (Vi anbefaler første påføring gøres manuelt for at sikre en 100 % dækning på hele formen) - TØRRES IKKE EFTER
3. **Flex-Z** polymeriserer hurtigt, så arbejd med små klude og overlap gerne foregående sektion. Vær sikker på at alle kanter og flader har fået tilstrækkelig dækning.
4. Mellem hver påføring skal **Flex-Z** hærde minimum 15 minutter ved 20°C.
5. Gentag trin 2 tre gange. Efter sidste (tredje) påføring skal overfladen igen hærde i minimum 15 minutter ved 20°C, før påføringsprocessen er tilendebragt. Formen er nu klar til brug eller justering.
6. For "touch up" påføres (manuelt eller sprøjte) et enkelt lag **Flex-Z** og vent 30 minutter.
7. Ønskes mere eller mindre slip på bestemte steder på formen (pre-release/krymp etc.) rykkes op eller ned på **Flex-Z** skalaen. Ved brug af tape på formen (vand-linie m.m.) påføres **Flex-Z 1.0** på dette område.
8. Påfør blot ét lag af den valgte **Flex-Z** justering på de udsatte steder af formen oven på basis-coaten.

Note:

- Opbevares på et koldt og tørt område (< 32°C) i original uåbnet beholder. Produktet vil forblive aktivt i mere end 1 år.
- Opbevar ikke produktet på områder med varierende temp. – produktet er følsomt overfor fugt. Beholderen skal være tæt lukket, når produktet ikke er i brug.

Emballage: 5 liters dunke

Holdbarhed: 60 dage